

# Technická informace

## CAN #142

### Galaxy RIO C072

### nastavení propojek


Datum: Srpen 2021

#### Úvod

Tato poznámka pro zákazníky popisuje problém s propojkami Galaxy RIO (C072) Galaxy RIO byly dodány s propojkami LK2 a LK4 na desce plošných spojů ve stavu rozpojeno. Týká se pouze výrobků vyrobených v roce 2021.

#### Upozornění

Pokud jsou odstraněny propojky LK2 a LK4, RIO je nakonfigurováno pro samostatnou funkci, která není kompatibilní s připojením k ústředně Galaxy. Registrace RIO v této konfiguraci má za následek to, že nelze nastavit programem ústředny korektní funkci expanderu.

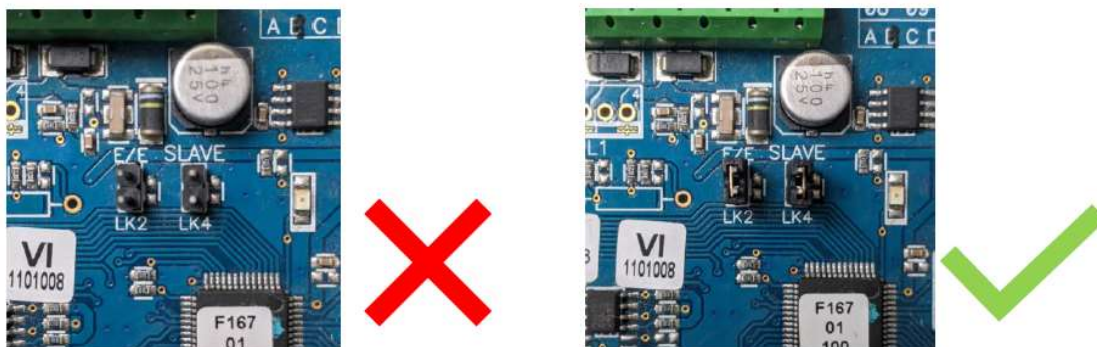

**POZNÁMKA:** Pokud je do systému přidán RIO s LK2 a LK4 rozpojenými, odeberte jej ze systému (odpojit napájení RIO, vymazat za systému) a znovu jej přidejte s předem připravenými propojkami.